

点検・作業結果報告書

現場名			
所在地			
点検・作業実施日	2022/08/08	作業者	松井 浩輔

機器メーカー	ダイキン	経過年数	不明
型番	FHCP 112 AB	設置場所	室内機 店内
設置年月日	不明		室外機 屋外床置き

点検・作業内容		作業前		作業後		
室外機	・外観	○		○		
	・ファン	○		○		
	・熱交換器	○		○		
	・ドレン	○		○		
室内機	・外観	×	ルーバー動作不良	×	ルーバーモーター不良	
	・ファン	△	汚れ有	○		
	・熱交換器	△	汚れ有	○		
	・フィルター	△	汚れ有	○		
	・ドレンポンプ	○		○		
	・風速	強	4.2	m/s	6.2	m/s
		弱	—	m/s	—	m/s
	・温度(冷房)	吸込み	27.7	°C	—	°C
		吹出し	19.4	°C	17.8	°C
・温度(暖房)	吸込み	—	°C	—	°C	
	吹出し	—	°C	—	°C	

備考(全体)

- ・ ルーバーモーター不良のため風向き変更ができません。
- ・ 作業後、吸込み温度と吹出し温度差10 °C以上
- ・ 作業後、風速改善。



No.1

ダイキン

FHCP 112 AB

作業前

外観

2022年8月8日月曜日




No.2

作業前

吸込み温度

27.7 °C

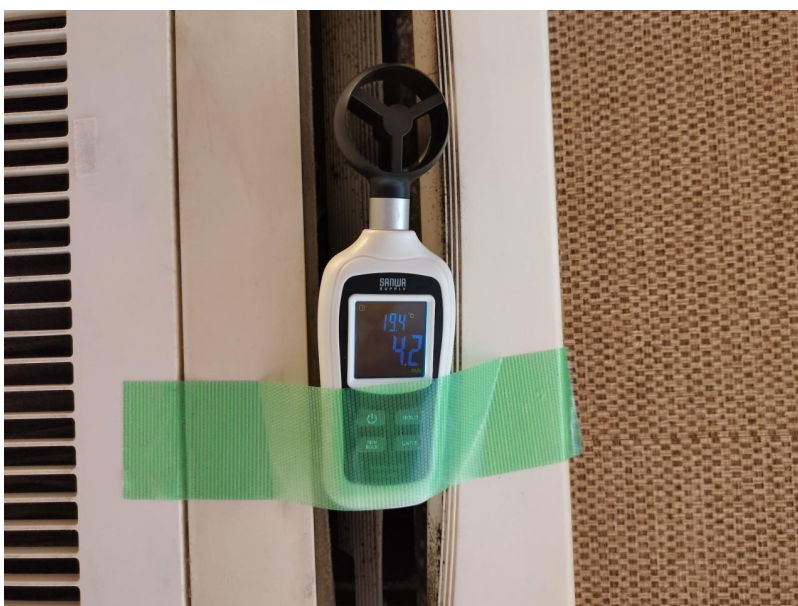

No.3

作業前

吹出し温度

19.4 °C

風速


4.2 m/s



No.4

作業前


ルーバー動作不良

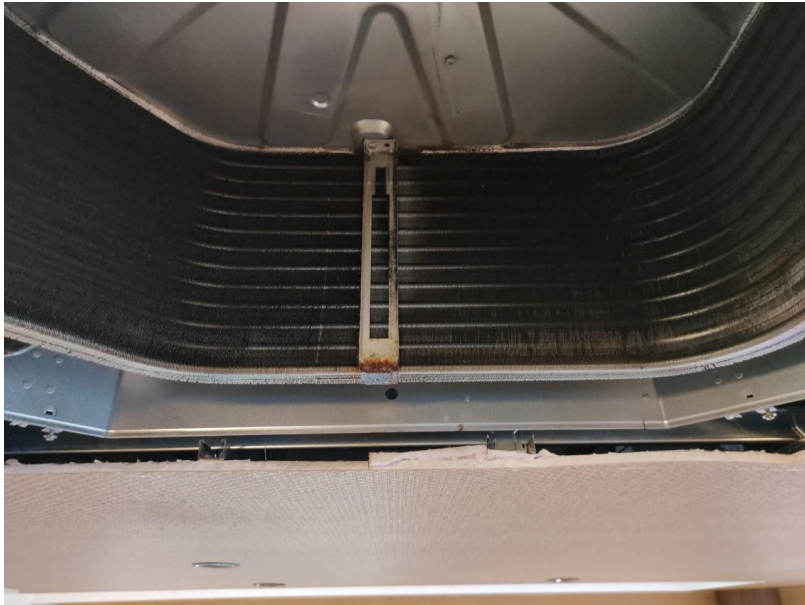

No.5

洗浄前

熱交換器

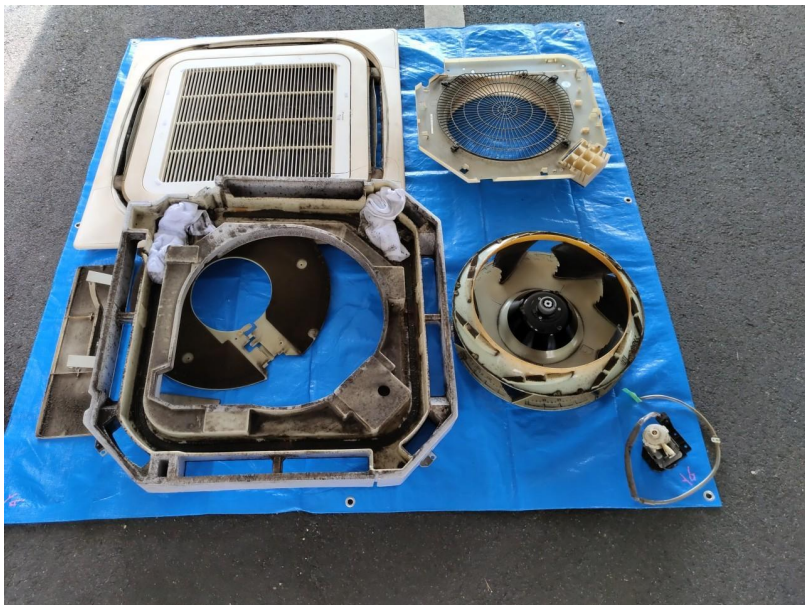

No.6

洗浄前


分解パーツ



No.7

洗浄後

熱交換器

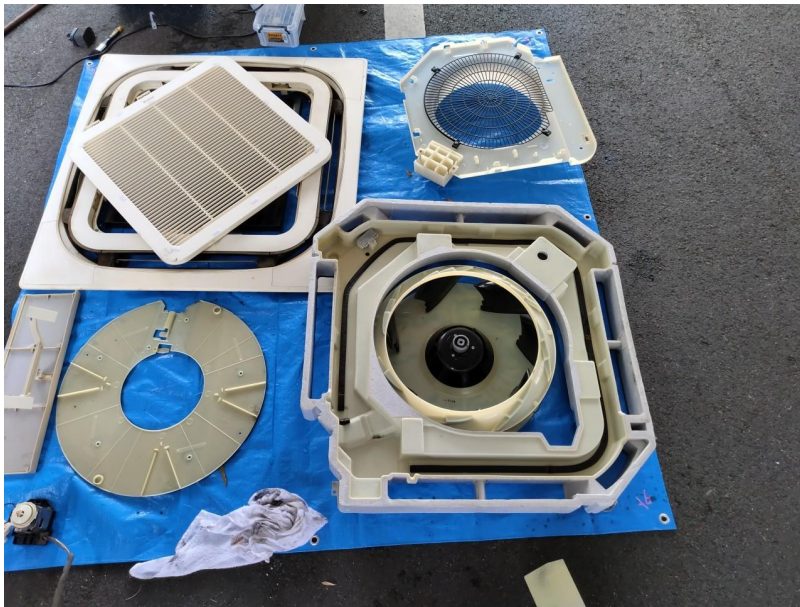

No.8

洗浄後

分解パーツ



No.9

洗浄後

PH 7



No.10

作業後

吹出し温度

17.8 °C

風速

6.2 m/s



No.11

作業完了

No.12
